



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ  
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ  
СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

Главное управление МЧС России по Кировской области

(наименование территориального органа МЧС России)

ул. Маклина, 65, г. Киров, 610035, тел. 54-69-62 (код 8332), E-mail: firekir@kirpoj.kirov.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

ОНДПР г. Кирова, Октябрьский пр-т, 122/а, г. Киров, 610001, тел. 67-95-12 (код 8332)

(наименование органа государственного пожарного надзора) (указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

**ПРЕДПИСАНИЕ № 25/1/1**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и (или) территориях (земельных участках) и по предотвращению угрозы возникновения пожара  
Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению  
«Центр развития ребенка – детский сад №202» города Кирова,  
Заведующему Макаровой Алле Леонидовне**

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя, (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения заместителя главного государственного инспектора г. Кирова по пожарному надзору Литвака Д.Ю. от «11» января 2021 года №25, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 09 ч. 30 мин. «02» февраля 2021 г. по 11 ч. 30 мин. «02» февраля 2021 г., с 13 ч. 00 мин. «09» февраля 2021 г. по 15 ч. 00 мин. «09» февраля 2021 г. проведена внеплановая выездная проверка старшим инспектором отдела надзорной деятельности и профилактической работы г. Кирова управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Кировской области майором внутренней службы Метелевым Д.А. в отношении Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Центр развития ребенка – детский сад №202» города Кирова по адресу: г. Киров, ул. Свободы, 20

(должность, звание, фамилия, инициалы государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку, наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с заведующим Макаровой Аллой Леонидовной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ Предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого(-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	К моменту достижения системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре предельного состояния (срока службы) в учреждении не созданы новые системы (срок службы составных элементов указанных систем, смонтированных на объекте	п. 54 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных Постановлением правительства РФ №1479 16.09.2020 (далее ППР в РФ)	01.11.2022	

	защиты в 2008 году, составляет 10 лет). При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности – автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты не обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности – автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре до их замены в установленном порядке.			
2.	Не обеспечено исправное состояние ограждений на крыше здания (имеются местные деформации и нарушения целостности). Не организовано не реже 1 раза в 5 лет проведение эксплуатационных испытаний ограждений на крыше с составлением соответствующего протокола испытаний.	п/п «б» п. 17 ППР в РФ	01.11.2022	
3.	На путях эвакуации из помещения музыкального зала на 2-м этаже к внутренним лестничным клеткам двери открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 89 Федерального закона от 22 июля 2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – ФЗ №123); п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
4.	Для отделки стен музыкального зала, а также стен двух смежных помещений с музыкальным залом на 2-м этаже применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (бумажные обои).	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.11.2022	
5.	Над двумя эвакуационными выходами из музыкального зала, ведущими к внутренним лестничным клеткам, отсутствуют световые оповещатели «Выход».	ст. 84 ФЗ №123; п. 5.2 СП 3.13130.2009	01.11.2022	
6.	Для отделки стен кабинета специалиста по кадрам применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (обои).	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.11.2022	
7.	Наружная открытая лестница 3-го типа, предназначенная для эвакуации из групповой ячейки «Дюймовочка», не соответствует требованиям пожарной безопасности. Количество подъемов одномаршевой лестницы составляет 27, вместо требуемых не более 18 подъемов. Ширина	ст. 89 ФЗ №123, п. 5.2.1, п. 4.4.4, п. 5.1.1, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.11.2022	

	сплошных проступей ступеней составляет 0,18м. вместо требуемых не менее 0,2м.			
8.	Двери эвакуационного выхода из групповой ячейки «Солнышко» в общий коридор, из групповой ячейки «Золотая рыбка» в лестничную клетку и непосредственно наружу открываются не по направлению выхода из здания.	ст. 89 ФЗ №123, п. 4.2.22 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
9.	В групповой ячейке «Теремок» для отделки потолка кабинета психолога применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (натяжной потолок).	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.11.2022	
10.	На путях эвакуации в лестничной клетке с выходами из групповых ячеек «Теремок», «Колокольчик» и в указанных групповых ячейках не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение.	ст. 53, ст. 89 ФЗ №123; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.11.2022	
11.	В групповой ячейке «Колокольчик» в кабинете логопеда для отделки стен и потолка применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (натяжной потолок, обои).	ч.7 ст.134 ФЗ №123	01.11.2022	
12.	При сработке от командного сигнала, формируемого автоматической установкой пожарной сигнализации система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре в помещениях групповых ячеек «Теремок», «Колокольчик», «Радуга», «Семицветик» не обеспечивает однозначное информирование людей о пожаре.	ч. 3, ч. 4 ст. 84 ФЗ №123, п. 4.2, п.4.3 СП 3.13130.2009	01.11.2022	
13.	Для отделки потолка медицинского кабинета применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (пластиковые панели).	ч. 7 ст. 134 ФЗ №123	01.11.2022	
14.	В медицинском кабинете ширина двери эвакуационного выхода из отгороженного перегородками из стеклопакета помещения изолятора составляет 0,68м. вместо требуемых не менее 0,8м.	ст. 89 ФЗ №123, п. 4.2.19 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
15.	В кабинете заместителя заведующего, помещении приемной заведующего, кабинете заведующего для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (обои).	ч. 7 ст.134 ФЗ №123	01.11.2022	
16.	В помещении приемной заведующей для покрытия пола применены материалы с классом пожарной	ч. 7 ст.134 ФЗ №123	01.11.2022	

	опасности более, чем класс КМ 2 (ламинат).			
17.	В кабинете заведующей для покрытия пола применены материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (ламинат).	ч. 7 ст.134 ФЗ №123	01.11.2022	
18.	В смежном с приемной заведующей помещении отдыха персонала для отделки стен и потолка применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ2 (пенополистирольная плитка, обои).	ч. 7 ст.134 ФЗ №123	01.11.2022	<i>выполнено в октябре 2021</i>
19.	Высота эвакуационного выхода из спортивного зала непосредственно наружу составляет 1,76м. вместо требуемых не менее 1,9м.	ст. 89 ФЗ №123, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
20.	На пути эвакуации в коридоре цокольного этажа не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение.	ст. 53, ст. 89 ФЗ №123; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.11.2022	
21.	В помещении игровой групповой ячейки «Кузнечик» для отделки стен применены декоративно-отделочные материалы с классом пожарной опасности более, чем класс КМ 2 (обои).	ч. 7 ст.134 ФЗ №123	01.11.2022	
22.	В групповых ячейках «Топтыжка», «Кузнечик» не предусмотрено аварийное эвакуационное освещение.	ст. 53, ст. 89 ФЗ №123; п. 4.3.12 СП 1.13130.2020; п. 7.6.3 СП 52.13330.2016	01.11.2022	<i>выполнено 10.02.2021</i>
23.	Помещение веранды закрытого типа, расположенное в общем объеме здания, а также склад мебели и склад моющих средств в цокольном этаже не защищены автоматической пожарной сигнализацией.	ст. 54 ФЗ №123, п. А.4, табл. А.1, табл. А.3 СП 5.13130.2009	01.11.2022	
24.	Над эвакуационным выходом из помещения веранды закрытого типа, расположенного в общем объеме здания, из раздевалки группы «Сказка» на 2-м этаже в лестничную клетку отсутствует световой оповещатель «Выход».	ст. 84 ФЗ №123; п. 5.3 СП 3.13130.2009	01.11.2022	<i>выполнено 11.02.2021</i>
25.	В помещении склада белья категории по пожарной опасности не менее В-3 в месте пересечения противопожарной преграды (перегородки) воздуховодом общеобменной вентиляции отсутствует противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости EI30.	ст. 88, 138 ФЗ №123, пп. в) п. 6.10, п. 6.22 СП 7.13130.2013	01.11.2022	
26.	Шлейф №9 автоматической пожарной сигнализации в корпусе пищеблока находится в неисправном состоянии (не функционирует).	п. 54, 55 ППР; ст. 51, ст. 52, ст. 54, ст. 81, ст. 83 ФЗ №123; СП 5.13130.2009	01.11.2022	
27.	В корпусе пищеблока в перегородке, отделяющей помещение склада сыпучих продуктов категории по пожарной опасности В-2, установлена	ч. 1, ч. 2, ч. 3 ст. 88, табл. 23, табл. 24 ФЗ №123, п. 5.4.20 СП 2.13130.2020,	01.11.2022	

	не противопожарная, не сертифицированная дверь, не имеющая предела огнестойкости EI 30 (установлена деревянная дверь).	п. 5.2.6 СП 4.13130.2013		
28.	В корпусе пищеблока в помещении склада сыпучих продуктов категории по пожарной опасности В-2 в месте пересечения противопожарной преграды (перегородки) воздуховодом общеобменной вентиляции отсутствует противопожарный нормально открытый клапан с пределом огнестойкости EI30.	ст. 88, 138 ФЗ №123, п.п. в) п. 6.10, п. 6.22 СП 7.13130.2013	01.11.2022	
29.	В корпусе пищеблока при пересечении чердачного перекрытия тремя транзитными воздуховодами без установленных противопожарных нормально-открытых клапанов с пределом огнестойкости EI 30 сами транзитные воздуховоды с вентиляторами в чердачном помещении не имеют предел огнестойкости не менее предела огнестойкости пересекаемой строительной конструкции – чердачного перекрытия (EI 45).	ст. 88, 138, табл.21 ФЗ 123, п. 6.22 СП 7.13130.2013	01.11.2022	
30.	Пристроенный к корпусу пищеблока навес класса конструктивной пожарной опасности С0 выполнен с применением строительных конструкций с классом пожарной безопасности К3 (древесина), вместо требуемых не менее К0.	ст. 87, табл.22 ФЗ №123, п. 6.7.7 СП 2.13130.2020	01.11.2022	
31.	Две наружные открытые лестницы 3-го типа, предназначенные для эвакуации из групповых ячеек «Теремок», «Кузнечик», «Топтыжка» не соответствуют требованиям пожарной безопасности. Ширина лестниц составляет 0,6м. вместо требуемых не менее 0,8м. Ширина сплошных проступей ступеней составляет 0,17м. вместо требуемых не менее 0,2м. Высота ограждений составляет 1м вместо требуемых не менее 1,2м.	ст. 89 ФЗ №123, п. 4.4.7, п. 5.1.1, п. 5.2.1, п. 7.1.2 СП 1.13130.2020	01.11.2022	
32.	Подвальные помещения технического подполья под корпусом с групповыми ячейками «Золотая рыбка» и «Солнышко» используются для хранения мебели и других предметов.	п/п б) п. 16 ППР <i>выполнено 11.02.2021</i>	01.11.2022	
33.	Подвальные помещения технического подполья под корпусом с групповыми ячейками «Гномик» и «Колобок» используются для хранения мебели и других предметов.	п/п б) п. 16 ППР <i>выполнено 10.02.2021</i>	01.11.2022	

